

磁化特性の測定

磁性体には反磁性体、常磁性体、強磁性体がある。今、 M が磁化の強さ、 μ_0 は真空中の透磁率として、比透磁率 μ_r の磁性材料が磁界 H の中に置かれると

$$B = \mu_0 H + M \quad (9.6)$$

となる。また、 B は

$$B = \mu_r \mu_0 H \quad (9.7)$$

なので、(9.6),(9.7)より

$$\mu_r \mu_0 H = \mu_0 H + M \quad (9.8)$$

となる。両辺を H で割ると

$$\mu_r \mu_0 = \mu_0 + \frac{M}{H} \quad (9.9)$$

となる。ここで、磁化率 $\chi_m = M/H$ とすると

$$\mu_r \mu_0 = \mu = \mu_0 + \chi_m \quad (9.10)$$

となる。

反磁性体では $\chi_m < 0$ であり、 μ_r は1より小さい。常磁性体では χ_m は小さく、 $\chi_m > 0$ である。強磁性体では、 χ_m は非常に大きく、 $\chi_m > 0$ である。強磁性体では μ_r も非常に大きい。

このような磁性材料中において磁界の強さ H と磁束密度 B の関係を表わす曲線を磁化特性（ $B-H$ 曲線）という。最初 $B=H=0$ から徐々に磁界の強さを大きくしていったときの曲線を正規磁化曲線とよぶ。また、それ以降は同図のように磁界の強さを上げていったときと、下げていったときの曲線は一致せずにヒステリシスループを描く。

飽和状態から H を減少させると B は $H=0$ でも B_r なる磁束密度が残り、 B_r を残留磁束密度と呼ぶ。また、 B を0にするには逆方向に H_c なる磁界を加えることが必要で、 H_c を保持力という。

初透磁率 μ_2 は、正規磁化曲線の傾斜より

$$\mu_2 = \left. \frac{dB}{dH} \right|_{H=0} \quad (9.11)$$

のように求め、最大透磁率 μ_m は

$$\mu_m = \left. \frac{dB}{dH} \right|_{H=H_m} \quad (9.12)$$

のように正規磁化曲線の最後の傾斜より求める。

この $B-H$ 曲線は直流の場合も、交流の場合も描くことができる。直流の場合は、ヒステリシスの面積から鉄心のヒステリシス損が、交流の場合はうず電流損が求まる。